

NAVODILA ZA UPORABO

Elektroobločna varilna naprava

iMIG 210 multi



EN 60 974-1
EN 60 974-10

Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se Vam, ker ste se odločili za nakup naše varilne naprave. Prosimo Vas, če lahko zaradi varne uporabe in zaradi brezhibnega delovanja naprave pozorno preberete ta navodila. Še posebno dosledno upoštevajte navodila za varno delo.

Iskra

VARJENJE ●

Iskra VARJENJE d.o.o.
Stegne 21-C/1
1000 Ljubljana / Slovenia

Tel.: +386 1 511 13 01
Fax: +386 1 511 10 03
E-mail: info@iskra-varjenje.si
<http://www.iskra-varjenje.si/>





VARILNE NAPRAVE
AVTOMATIZACIJA VARJENJA
REZALNA TEHNIKA
ELEKTRIČNA ORODJA

WELDING MACHINES
WELDING AUTOMATION
CUTTING MACHINES
ELECTRIC POWER TOOLS

Iskra VARJENJE d.o.o.
Stegne 21 - C/1
1000 Ljubljana / SLOVENIJA
Tel.: (+386) 01 511-11-06
(+386) 01 511-13-01
Fax.: (+386) 01 511-14-80

IZJAVA O SKLADNOSTI

Proizvajalec, Iskra Varjenje, d.o.o., Stegne 21- C/I ,1000 Ljubljana, s polno odgovornostjo izjavlja, da sledeča naprava:

- iMIG 210 multi

izpolnjujejo bistvene zahteve EU- direktiv:

Direktiva o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, ur. list EU- št. 2014/35/EEC.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti, ur. list EU – št. 2014/30/EEC in da so konstruirane in preizkušene skladno s sledečimi standardi:

- SIST EN 60 974-1
- SIST EN 60 974-10

Ljubljana, 08.05.2019

Iskra Varjenje, d.o.o.
Pooblaščena oseba
Prokurist Marijan BRAJDIH, univ.dipl.ing.



VSEBINA

1. NAVODILA ZA VARNO DELO	1
ZAŠČITA VARILCA.....	1
NEVARNOST POŽARA	2
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA TOKA	2
POSEBNA OPORIZILA !	3
2. NAMEN UPORABE	4
3. PRIKLJUČITEV NAPRAVE	4
4. OPIS DELOVANJA	5
VKLOP NAPRAVE IN DELO PO MIG POSTOPKU.....	5
MENJAVA POLARITETE.....	5
DELO PO TIG POSTOPKU	5
VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO	5
OBREMENITEV IN PREGRETJE	6
5. ČELNA PLOŠČA	7
6. VARJENJE PO MIG POSTOPKU.....	9
SPLOŠNA PRIPOROČILA	9
PRIPRAVA OBDELOVANCA	9
NASTAVITVE ZA KRATKOSTIČNO VARJENJE	10
NAČIN DRŽANJA GORILNIKA	11
PREMIKANJE GORILNIKA MED VARJENJEM	12
VARILNI REZULTATI.....	13
7. PRIPOROČILA ZA VARJENJE PO TIG POSTOPKU.....	17
OSNOVNE OBLIKE ZVAROV	17
OKVIRNE NASTAVITVE	17
8. PRIPOROČILA ZA VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO.....	18
9. VZDRŽEVANJE	19
VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNEGA DELA NAPRAVE	19
VZDRŽEVANJE POGONA ŽICE IN GORILNIKA	19
REZERVNI DELI – POGON ŽICE	21
10. TEHNIČNI PODATKI.....	22
11. GARANCIJA.....	23

1. NAVODILA ZA VARNO DELO

Napravo čuvajte pred otroci!

Pred varjenjem preverite, če je zadoščeno predpisom in navodilom za varno delo.

Zaščita varilca



Varilec naj bo med varjenjem oblečen v delovno obleko iz težko gorljivih vlaken. Obleka naj bo suha, čista in ne preveč ohlapna, brez izrezov. Varilec naj nosi visoke zaprte čevlje, rokavice in pokrivalo. Ima naj usnjen predpasnik in zaščitno masko.

Pozor:

- Obleke iz umetnih vlaken niso primerne
- Nizki čevlji niso primerni
- Kratke rokavice niso primerne



Pri varjenju nastajajo močni UV-žarki. Ti lahko ožgejo nepokrite dele telesa. Ožgejo tudi osebe, ki so v bližini varilca!

Zaščitna stekla na maski naj bodo številke 10 - 15 po DIN 4647.

Ne glejte naravnost v električni oblok, nastopi lahko nevarnost trenutne zaslepitve. Varite le takrat, ko je kaka druga oseba v bližini. V slučaju poškodbe Vam lahko nudi prvo pomoč!

Osebe v bližini varilca morajo upoštevati gornja navodila!

Delovna mesta naj bodo ločena z zaveso.



V prostorih kjer varimo, mora biti dovolj zračno.

Zaželeno je odsesavanje.

Strupeni plini nastajajo posebno takrat, ko varimo material, ki je galvansko prevlečen z drugimi kovinami ali material z ostanki čistilnih sredstev.

Nevarnost požara



Upoštevajte sledeča navodila:

- Odstranite gorljive materiale v krogu 5 m od mesta varjenja.
- Kadar to ni mogoče, pokrijte te materiale s pregrinjali ali s kovinskimi deli.
- Odprtine, razpoke in drugo lahko zadrži iskre; če je mogoče, jih zakrijte.
- Pripomočki za gašenje naj bodo na dosegu roke.
- Zaradi prevajanja toplotne pri varjenju pride lahko do požara tudi na pokritih delih.
- Po varjenju še večkrat preglejte prostor, kjer ste varili.
- Nikoli ne varite na posodah z vnetljivimi tekočinami, še manj pa na posodah, kjer so bile vnetljive tekočine!

Jeklenke z zaščitnim plinom moramo čuvati pred mehanskimi poškodbami (prevračanje) in pred veliko vročino (največ 50° C). Prav tako čuvajte jeklenke pred zmrzaljo.

Ne postavljajte na napravo prevelikih jeklenk, prevrnejo lahko variilno napravo!

Nevarnost električnega toka



Zaradi nevarnosti omrežne napetosti upoštevajte spodnja navodila:

- Napravo lahko priključite le na omrežje z zaščitnim kontaktom.
- Varovalka mora biti take moči, kot je navedena v tehničnih podatkih naprave.
- Obvezno mora biti varovalka počasna.
- Takoj zamenjajte poškodovane dele gorilnika, masa kabla ali poškodovan omrežni priključek.
- Zamenjavo delov na omrežju, zamenjavo priključnega kabla lahko izvede le za to pooblaščena oseba.
- Gorilnika ne držite »pod roko« ali drugače ovitega okrog telesa. Pri daljših prekinitvah dela, izključite napravo.
- V slučaju kakršnekoli nesreče, takoj izvlecite vtič.
- Maso dobro pritrdite na varjenec. Ne uporabljajte cevi ali drugih podolgovatih delov kot vodnik za maso!
- V nobenem slučaju ni dovoljeno uporabiti ničelnih vodnikov v omrežnem priključku kot vodnik za fazo.
- Varilni tok ne sme v nobenem primeru imeti povezave z omrežnim tokokrogom.

Ohišje naprave je ozemljeno, zato spone za varjenje ne odlagajte na ohišje naprave. Varjenec naj bo ločen od potenciala zemlje oziroma od ničelnega vodnika.

Z napravo je dovoljeno variti v območju povečane električne nevarnosti, vendar je mogoče le z gorilnikom delati v takem prostoru.

Prostor s povečano električno nevarnostjo je ozek prostor z drugimi električnimi vodniki, vroč ali vlažen prostor. Ozek prostor je tisti, kjer so razdalje med stenami manjše od 2 m. K temu sodi tudi težak položaj varjenja (ležeč, klečeč,...).

Posebna opozorila !



- V prostorih z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali ni dovoljeno variti.
- Ni dovoljeno variti na posodah, v katerih so bili plini, tekočine, olja, barve.
- Zahtevnejše varjenje (tlačne posode, nosilne konstrukcije,...) lahko varijo le varilci z atestom.
- Osebe z vgrajenim srčnim vzpodbujevalcem (Pacemaker) se morajo pred varjenjem obvezno posvetovati s svojim zdravnikom.
- Pri varjenju po TIG – AC postopku je ropot večji kot 85 db(A). Zato naj delavec obvezno nosi med varjenjem glušnike na ušesih.

2. NAMEN UPORABE

MIG varilne naprave, so namenjene izključno varjenju z varilno žico in zaščitnim plinom (MIG ali MAG postopek). Dovoljena je uporaba vseh standardnih vrst varilne žice (Fe, Al, Inox, polnjena žica) do premera navedenega v tehničnih podatkih.

Obremenjevanje naprave je dovoljeno v skladu s tehničnimi podatki v tem navodilu. Noben drugi način uporabe naprave ni dovoljen. V primeru odstopanja od namena uporabe in od tehničnih podatkov, lahko pride do poškodbe naprave ali do nevarne situacije za varilca. Napak na napravi, ki nastanejo v okoliščinah izven določil tega navodila, garancija ne krije.

Naprave ne uporabljajte za odtaljevanje zamrznjenih cevi!

3. PRIKLJUČITEV NAPRAVE

Omrežni kabel je že priključen na napravo in je opremljen z 2 – polnim, 16 A vtikačem. Priključni kabel mora biti vselej brezhiben in vtikač trdno priključen v vtičnico.

Na desni strani naprave dvignemo pokrov ter odvijemo zavoro koluta. Kolut z **varilno žico** nataknemo na zavoro tako, da je prosti konec žice desno spodaj proti pogonu. Pokrov na zavori koluta zavijemo nazaj. Prosti konec žice uvedemo skozi uvodnico v pogon žice. Ročico s pritisnim kolesom odmaknemo ter uvedemo žico prek utora na poganjalnem kolesu v gorilnik. Utor na poganjalnem kolesu pogona mora ustrezati premeru žice. Paganjalno kolo lahko po potrebi obrnemo. V tem primeru moramo odviti pritrdilni vijak, obrnemo pogonsko kolo ter privijemo vijak nazaj.

Ročico s pritisnim kolesom postavimo nazaj ter z regulacijskim vijakom nastavimo silo s katero pritiska pritiso kolo na žico. Sila mora biti zadostna, da žica ne zdrsava in ne prevelika, da se žica ne deformira.

Gorilnik priključimo na napravo tako, da vstavimo konektor gorilnika v centralni priključek na sprednji strani, vse skupaj pa pritrdimo z vrtljivo matico, ki je na gorilniku. Kontaktna šoba mora ustrezati premeru varilne žice. Vključimo napravo, pritisnemo na tipko gorilnika, dovedemo žico iz gorilnika, spustimo tipko in napravo izključimo.

Masa kabel se nahaja v priboru naprave. Vtič konektorja priključimo v vtičnico na napravi, kontaktno spono pa na varjenec.

V priboru naprave se nahajata reducirni ventil in cev za **zaščitni plin**. Reducirni ventil privijemo na jeklenko, cev za plin pa na zadnji strani naprave. Drugi konec cevi nataknemo na reducirni ventil in jo pričvrstimo z objemko.



Za varjenje po **TIG postopku** priključimo gorilnik na priključek označen z , negativna polariteta.

Masa kabel v tem primeru priključimo na "+" pol.

Plin priključimo direktno z reducirnega ventila na gorilnik. Gorilnik mora imeti ventil za regulacijo plina na ročaju.

Za **varjenje oplaščenih elektrod** priključimo varilne kable na "+" oz. "-" priključke na čelni plošči, skladno z navodili proizvajalca elektrod.

4. OPIS DELOVANJA

Vklop naprave in delo po MIG postopku

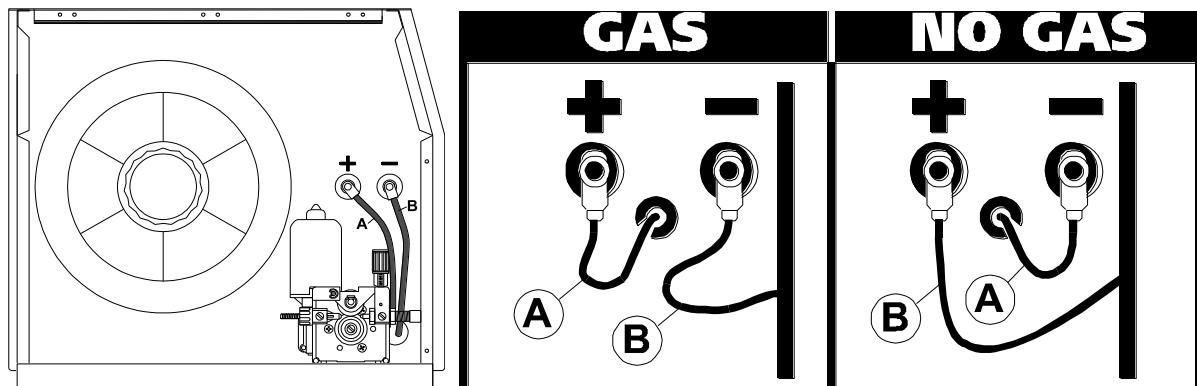
Ko smo napravo priključili po navodilih iz točke 3, napravo vklopimo s stikalom (1). Po vklopu se prižge LED (6) za vklop naprave. Izbirno stikalo (3) postavimo v pozicijo "2T", pritisnemo tipko na gorilniku in nastavimo pretok plina z reducirnim ventilom. Gumb za regulacijo varilne napetosti (2) nastavimo na želeno stopnjo in s potenciometrom za nastavitev hitrosti varilne žice (4) prilagodimo hitrost dovajanja žice materialu, toku in tipu zvara. S pritiskom na tipko gorilnika pričnemo z varjenjem.

Menjava polaritete

Množe polnjene žice zahtevajo varjenje z obrnjeno polariteto. To pomeni, da priključimo "-" pol na gorilnik in "+" pol na priključek za maso.

Nekatere polnjene žice dopuščajo varjenje brez zaščitnega plina, večinoma pa se za profesionalno rabo tudi polnjene žice vari v zaščiti plina.

Polaritetu v aparatu obrnemo po spodnji skici.



Delo po TIG postopku

Ko smo napravo priključili po navodilih točke 3, napravo vklopimo s stikalom (1). Po vklopu sveti LED (6) – oznaka za vklop naprave. Izbirno stikalo (3) postavimo v pozicijo "TIG". Varilna napetost je takoj prisotna na priključkih. Odpremo ventil na gorilniku in z reducirnim ventilom ter ventilom na gorilniku nastavimo ustrezni pretok plina. Gumb za regulacijo varilnega toka (2) nastavimo na želeno pozicijo. Oblok vžgemo z dotikom obdelovanca.

Varjenje z oplaščeno elektrodo

Ko smo napravo priključili po navodilih iz točke 3, napravo vklopimo s stikalom (1). Po vklopu sveti LED (6) – oznaka za vklop naprave. Izbirno stikalo (3) postavimo v pozicijo "TIG". Varilna napetost je takoj prisotna na priključkih. Gumb za regulacijo varilnega toka (2) nastavimo na želeno pozicijo. Oblok vžgemo z dotikom obdelovanca z elektrodo.

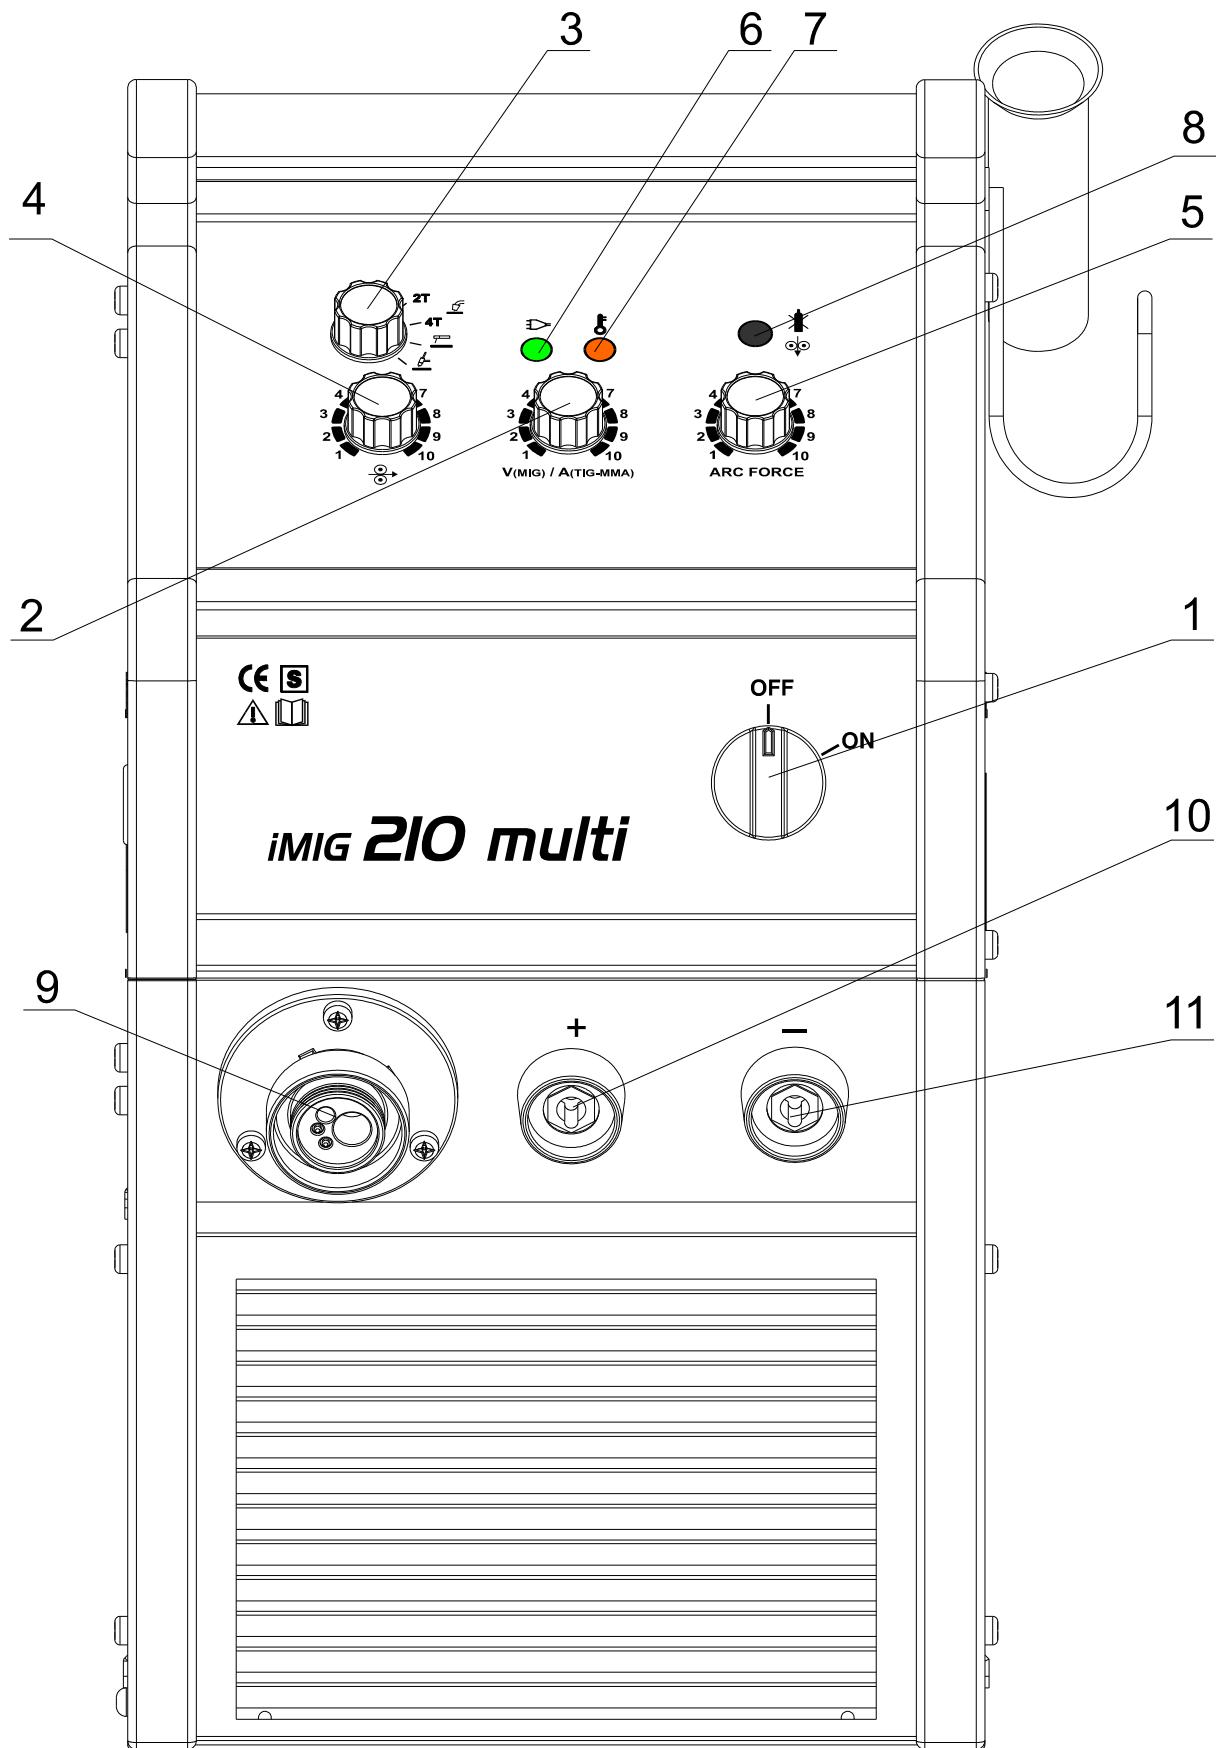
Dodatno naprava omogoča nastavljanje dodatka toka "Arc Force". To je tok, ki ga naprava doda ob znižani napetosti in preprečuje ugasitev obloka, če uporabnik elektrodo preveč potopi v talino. Omogoča torej delo z zelo kratkim oblokom.

Ta dodatni tok je nastavljen z gumbom (5) na čelni plošči.

Obremenitev in pregretje

Naprava je termično varovana. V kolikor se naprava zaradi preobremenitve prekomerno segreje, termična varovalka prepreči nadaljnje varjenje, kar signalizira opozorilna LED (7) na čelni strani naprave. V tem primeru počakamo, da se naprava ohladi in nato nadaljujemo z varjenjem. Naprava se hitreje ohladi, če je ne izklopimo.

V primeru, da se zaradi uporabe žice s premerom večjim od predpisanega v teh navodilih, naprava tokovno preobremeneni varovalo varjenje prekine. Zmanjšajte moč naprave in po potrebi napravo izključite in ponovno vklopite.

5. ČELNA PLOŠČA

- 1 Vklopno stikalo
- 2 Nastavitev varilne napetosti (toka pri TIG in REO postopku)
- 3 Stikalo za izbiro načina dela: MIG 2-taktno – MIG 4-taktno – REO - TIG
- 4 Nastavitev hitrosti žice
- 5 Nastavitev "Arc force" toka pri varjenju elektrod
- 6 LED – signalizacija vklopa
- 7 LED – signalizacija preobremenitve
- 8 Uvajanje žice
- 9 Centralni priključek
- 10 "+" priključek (priključek za maso pri TIG postopku)
- 11 "-" priključek (priključek za maso pri MIG postopku)

6. VARJENJE PO MIG POSTOPKU

Splošna priporočila

Konstrukcijska jekla: Kot zaščitni plin uporabljajte CO₂ ali mešanico Ar / CO₂. Tako mešanico za varilske namene kupimo na trgu že pripravljeno. Mešanica daje mehkjejši oblok, vendar nekoliko bolj greje gorilnik. Uporabljamo žico 0,8 ali 1,0 ali 1,2 mm. Tanjšo žico 0,6 mm ali debelejšo 1,6 mm uporabljamo redkeje. S tanjšimi žicami varimo lažje tanjše materiale.

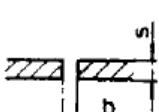
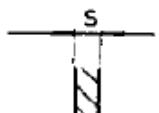
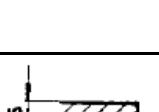
Nerjavna jekla: Uporabimo nerjavno žico 1,0 ali 1,2 mm in argon kot zaščitni plin.

Aluminij in njegove zlitine: Uporabimo Al – žico in čisti argon kot zaščitni plin. Al – žic je več vrst. Najbolj pogosto jim je dodan Si ali Mg lahko tudi drugi elementi. Rezultat varjenja bo najboljši, če bo sestava žice čim bliže sestavi materiala, ki ga varimo. Za varjenje aluminija uporabimo vodilni vložek v gorilniku izdelan iz teflona ali iz karbonskih vlaken.

Priprava obdelovanca

Zvar obsega opis mesta varjenja in natančno pozicijo delov, ki jih bomo zavarili. Priprava varjenja, oblika in širina reže ter vrsta in debelina kovine, skupaj z izbranim načinom oz. tehniko varjenja določajo končni rezultat – spoj.

Kovina mora biti okrog reže, t.j. mesta varjenja, suha in čista, brez rje, kovinskih nanosov, umazanije, barvnih premazov ali masti.

Vrsta spoja	Oblika reže	Oblika zvara	Debelina materiala [mm]	Velikost reže [mm]
Enostranski, sočelni var			do 1,5 od 1,5	0 do 2
			2 do 4	do 2
V – sočelni var			3 do 6	do 1
			3 do 6	do 1
Enostranski, kotni var			od 0,6	-
			od 0,6	-
Prekrivni var			0,6 do 1,5	-
Robni var			od 1	-

Nastavite za kratkostično varjenje


Nastavite iz spodnjih tabel so priporočene vrednosti in so že shranjene v spominu naprave. Podani so parametri za kratkostično varjenje različnih oblik varja. Obe tabeli se nanašata na varjenje konstrukcijskega jekla v zaščiti plina ArCO₂ oz. čistega CO₂.

Sočelni var 	Debelina materiala (mm)	Reža (mm)	Premer žice (mm)	Varilni tok (A)	Varilna napetost (V)	Hitrost pomika (cm/min)	Pretok plina (L/min)
	0.8	0	0.8	60~70	16~16.5	50~60	10
	1.0	0	0.8	75~85	17~17.5	50~60	10~15
	1.2	0	0.8	80~90	17~18	50~60	10~15
	2.0	0~0.5	1.0, 1.2	110~120	19~19.5	45~50	10~15
	3.2	0~1.5	1.2	130~150	20~23	30~40	10~20
	4.5	0~1.5	1.2	150~180	21~23	30~35	10~20
	6	0	1.2	270~300	27~30	60~70	10~20
		1.2~1.5	1.2	230~260	24~26	40~50	15~20
	8	0~1.2	1.2	300~350	30~35	30~40	15~20
		0~0.8	1.6	380~420	37~38	40~50	15~20
	12	0~1.2	1.6	420~480	38~41	50~60	15~20


Kotni var 	Debelina materiala (mm)	Premer žice (mm)	Varilni tok (A)	Varilna napetost (V)	Hitrost pomika (cm/min)	Pretok plina (L/min)	Oblika spoja
	1.0	0.8	70~80	17~18	50~60	10~15	L=1~2
	1.2	1.0	85~90	18~19	50~60	10~15	L=1~2
	1.6	1.0,1.2	100~110	18~19.5	50~60	10~15	L=1~2
		1.2	120~130	19~20	40~50	10~20	L=1~2
	2.0	1.0,1.2	115~125	19.5~20	50~60	10~15	L= 2~3
	3.2	1.0,1.2	150~170	21~22	45~50	15~20	L= 2~3
		1.2	200~250	24~26	45~60	10~20	L= 2~3
	4.5	1.0,1.2	180~200	23~24	40~45	15~20	L= 3~4
		1.2	200~250	24~26	40~50	15~20	L= 3~4
	6	1.2	220~250	25~27	35~45	15~20	L= 3~4
		1.2	270~300	28~31	60~70	15~20	L= 3~4
	8	1.2	270~300	28~31	55~60	15~20	L= 4~6
		1.2	260~300	26~32	25~35	15~20	L= 4~6
		1.6	300~330	30~34	30~35	15~20	L= 4~6
	12	1.2	260~300	26~32	25~35	15~20	L= 4~6
		1.6	300~330	30~34	30~35	15~20	L= 4~6

Način držanja gorilnika

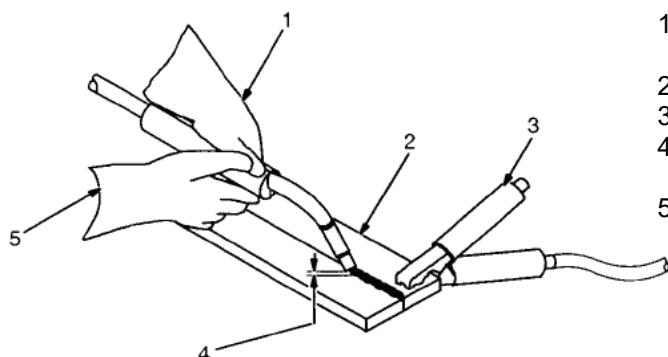
S pritiskom na gumb gorilnika se na varilni žici pojavi električni tok. Vedno si najprej nadenite varilno masko preden pritisnete gumb za začetek varjenja. Ob začetku varjenja naj iz šobe gleda nekaj več kot 1 cm žice, s koncem na mestu zvara.



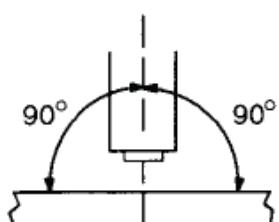- 1..... Držite gorilnik in gumb na njem z eno roko.
- 2..... Varjenec.
- 3..... Priključek za maso.
- 4..... Del žice, ki gleda iz gorilnika (0,7 – 1,2 cm)
- 5..... Podpirajte gorilnik z drugo roko, ki ob tem počiva na obdelovanem materialu.




Pogled s konca varjenca

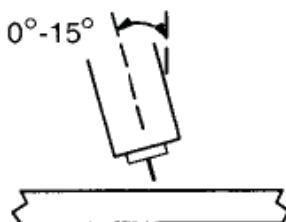


Pogled s strani

Tok taline in prehod toplote je različen pri sočelnih in kotnih varih. Optimalna pozicija gorilnika se zato razlikuje pri eni in drugi vrsti zvarov.

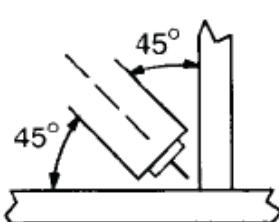SOČELNI VARI




Pogled s konca varjenca

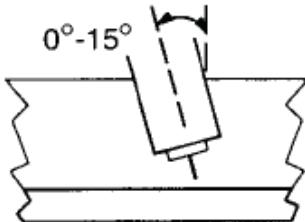

Pogled s strani

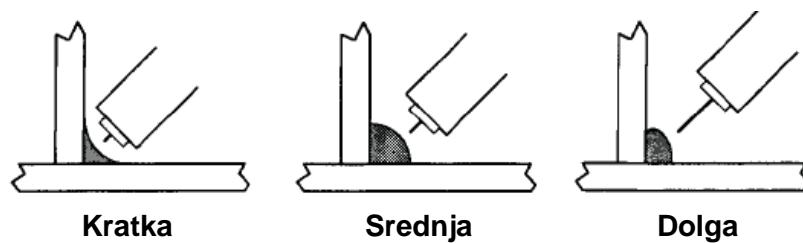KOTNI VARI



Kratka

Srednja

Dolga

DOLŽINA OBLOKA (ŽICE IZ GORILNIKA)

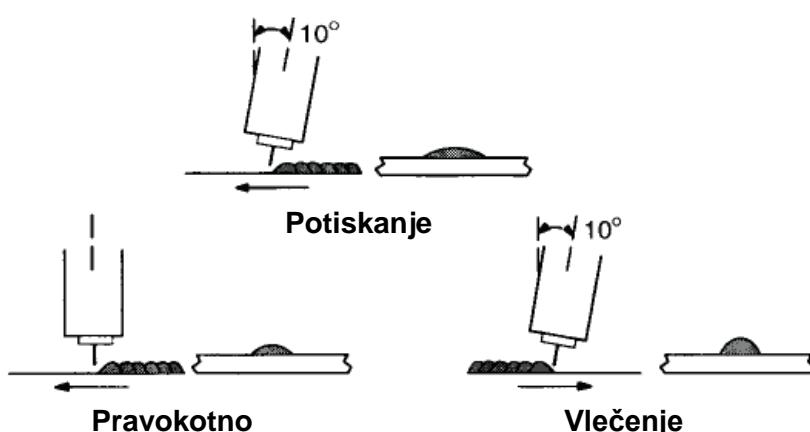
Oblika zvara se razlikuje glede na dolžino obloka pri varjenju kotnih varov, kakor prikazuje zgornja slika.

Premikanje gorilnika med varjenjem


Oblika zvara, kakor tudi prodiranje toplove in splošna kvaliteta spoja so odvisni od kota pod katerim držimo gorilnik, smer premikanja gorilnika, dolžine obloka, hitrosti pomika, debeline osnovnega materiala, hitrosti pomika žice in varilne napetosti.



HITROST POMIKA GORILNIKA



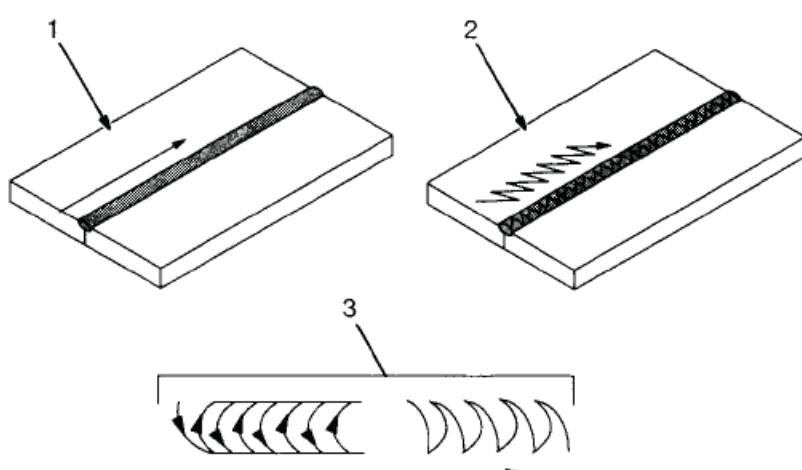OBLIKA ZVARA GLEDE NA KOT IN POMIK GORILNIKA



Pri konstantnih zgoraj navedenih parametrih je nalaganje dodajnega materiala in penetracija toplove skozi celotno debelino varjenca odvisno od hitrosti pomika gorilnika. Da bi osnovni material zadostno prevarili, mora varilni izvor pri višjih hitrostih pomika zagotoviti dovolj moči.

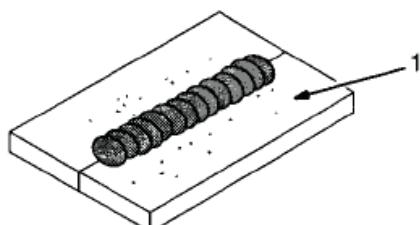
Vlečenje gorilnika nam da bolj prodoren in ožji zvar. Oblok preprečuje vstop žlindre v talino.

Kadar gorilnik rimeroma naprej bo prodor temperature manjši in zvar bo širši. Takšen način je primeren za tanko pločevino zaradi manjšega vnosa toplote.



Valovit zvar uporabljajte za prekrivanje večje reže v eni ponovitvi varjenja.

Običajno raven zvar v enem hodu zadošča za večino ozkih rež pri sočelnih varih. Za varjenje materiala, ki ni optimalno pripravljen (večji razmik) ali premoščanje širših rež v eni potezi, je gibanje gorilnika nujno. Podoben ali boljši rezultat dobimo z večimi ravnimi zvari.


- 1..... Raven zvar – enakomerno gibanje vzdolž spoja.
- 2..... Valovit zvar – premikanje gorilnika z enega na drug rob zvara.
- 3..... Obliki vzorcev valovitega zvara.


Varilni rezultati**DOBER ZVAR**

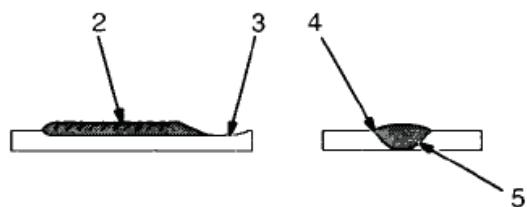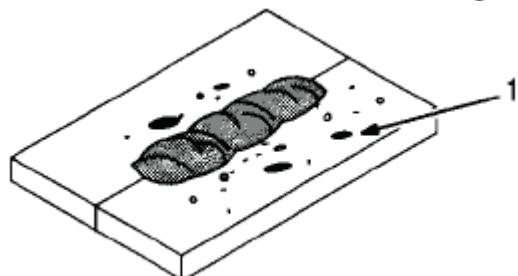- 1..... Drobni obrizgi
- 2..... Enakomeren zvar
- 3..... Zmerna vdolbina
- 4..... Brez prekrivanja varja in V - kanala
- 5..... Osnovni material je prevarjen

**SLAB ZVAR**

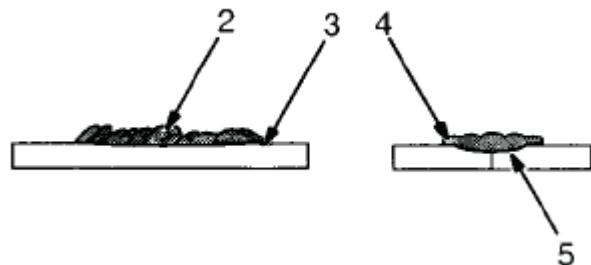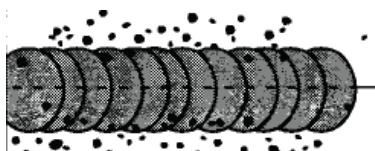- 1..... Večji, neenakomerni obrizgi
- 2..... Grob, neenakomeren zvar
- 3..... Komaj opazna vdolbina
- 4..... Prekrivanje dodanega in osnovnega materiala
- 5..... Slaba penetracija v osnovni material



**Prekomerni obrizgi**


Razpršena talina, ki se strdi v okolici zvara.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Previsoka hitrost žice.	Znižajte hitrost dovajanja žice.
Previsoka varilna napetost.	Znižajte varilno napetost.
Prekratek oblok.	Povečajte dolžino obloka.
Umazan obdelovani material.	Odstranite maščobo, olje, vlago, rjo, barvo, premaze ali umazanijo z varjenca preden začnete variti.
Premalo zaščitnega plina v obloku.	Povečajte pretok plina z regulatorjem.
Umazana varilna žica.	Uporabite čisto in suho varilno žico. Odstranite olje ali mazivo, ki bi ga žica lahko pobirala s pogona ali vodila.

Poroznost


Manjše vdolbine in luknje, ki so posledica žepov plina v talini.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Napačen zaščitni plin.	Uporabljajte zaščitni plin namenjen za varjenje oz. zamenjajte zaščitni plin.
Žica se izteza predaleč iz šobe.	Zagotovite, da iz šobe ne gleda več kot 1 cm žice.
Umazan obdelovani material.	Odstranite maščobo, olje, vlago, rjo, barvo, premaze ali umazanijo z varjenca preden začnete variti. Uporabite varilno žico, ki deluje antioksidantno (kontaktirajte proizvajalca).
Premalo zaščitnega plina v obloku.	Povečajte pretok plina z regulatorjem. Odstranite material, ki se je nabral na šobi gorilnika. Preverite plinske cevi ali puščajo. Varite z gorilnikom oddaljenim nekoliko manj kot 1 cm od varjenca. Na koncu zvara zadržite gorilnik nad talino dokler se ta ne strdi.
Umazana varilna žica.	Uporabite čisto in suho varilno žico. Odstranite olje ali mazivo, ki bi ga žica lahko pobirala s pogona ali vodila.

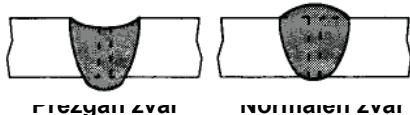**Prežgan var**

Talina prodira skozi osnovni material in se nabira pod njim.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Prekomeren vnos toplote.	Izberite nižjo varilno napetost in zmanjšajte hitrost žice. Povečajte hitrost varjenja – pomika gorilnika.

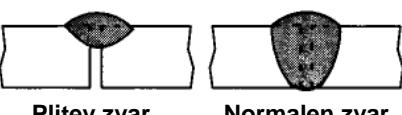**Osnovni material ni prevarjen**

Plitev spoj med talino in osnovnim materialom.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Nepripravljen obdelovanec.	Osnovni material je predebel. Priprava obdelovanca mora omogočiti dostop taline do dna reže. Uporabiti moramo primerno dolžino obloka in nastavitev obloka.
Neprimerna tehnika varjenja.	Za bolj prodoren var držite gorilnik pod kotom od 0° do 15°. Ohranjajte oblok na koncu taline – stalno enakomerno gibanje gorilnika. Bodite pozorni, da iz šobe ne gleda več kot 1 cm žice.
Nezadosten vnos toplote.	Nastavite višjo hitrost dovajanja žice in višjo varilno napetost. Zmanjšajte hitrost pomika gorilnika.

**Deformacija materiala**

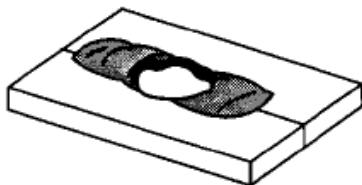
Krčenje kovine povzroča premike in deformira osnovni material.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Prekomeren vnos toplote.	Izberite nižjo varilno napetost in zmanjšajte hitrost žice. Povečajte hitrost varjenja – pomika gorilnika. S primežem ali spono pričvrstite varjenece, da bo trdno stal. Vzdolž spoja pred varjenjem naredite kratke zvare. Deli, ki jih nameravate spojiti bodo stali skupaj. Varite kraje odseke in pustite, da se kovina nekoliko ohladi med posameznimi zvari.

**Slab spoj**

Talina se ne spoji z osnovnim materialom oz. predhodnim zvarom.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Umazan obdelovani material.	Odstranite maščobo, olje, vlogo, rjo, barvo, premaze ali umazanijo z varjenca preden začnete variti.
Neprimerna tehnika varjenja.	Natančno postavite gorilnik in zavarite material točno po mestu spoja kadar delate raven zvar. Prilagodite kot varjenja ali razširite žleb (kanal) na spoju, da bi olajšali dostop taline in toplotne skozi celoten var. Kadar gorilnik premikate tudi v prečni smeri poteka spoja, se zadržite z oblokom na stranskem robu žleba (reže). Ohranjajte oblok na koncu taline – stalno enakomerno gibanje gorilnika. Držite gorilnik pod kotom od 0° do 15°.
Nezadosten vnos toplote.	Nastavite višjo hitrost dovajanja žice in višjo varilno napetost.

**Luknje v zvaru**

Talina se povsem pretali skozi osnovni material, da nastanejo luknje na mestu zvara.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Prekomeren vnos toplote.	Izberite nižjo varilno napetost in zmanjšajte hitrost žice. Povečajte hitrost varjenja – pomika gorilnika in ohranite enakomerno gibanje.

**Neraven zvar**

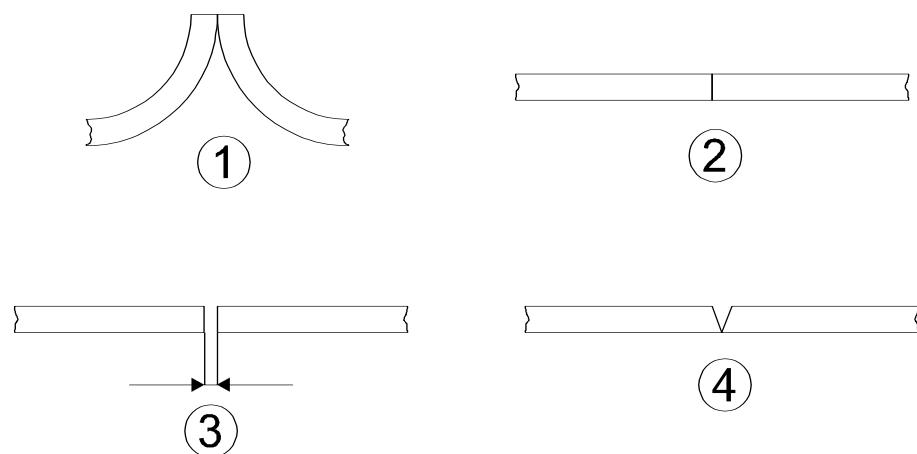
Zvar ni raven in ne prekriva spoja, ki ga določa osnovni material.

Verjetni vzroki	Ukrepi
Žica se izteza predaleč iz šobe.	Bodite pozorni, da iz šobe ne gleda več kot 1 cm žice.
Nemirna roka varilca.	Naslonite roko na trdno podlago ali uporabljajte obe roki, da boste lahko gorilnik držali bolj mirno.

7. PRIPOROČILA ZA VARJENJE PO TIG POSTOPKU

Spodnje tabele podajajo okvirne nastavitev osnovnih parametrov naprave za varjenje po TIG DC postopku. Varilni tok je odvisen od oblike zvara, debeline materiala, premera in tipa W-elektrode ter mnogih drugih podrobnosti. Prav zato so podana priporočila le okvirne vrednosti, ki za specifične namene in situacije lahko odstopajo.

Osnovne oblike zvarov



Okvirne nastavitev

Debelina materiala [mm]	Premer W-elektrode [mm]	Varilni tok [A]	Pretok plina [L / min]	Širina zvara [mm]	Oblika zvara
0,4	1,0 – 1,6	5 – 30	4 – 5	1	1,2
1,0	1,0 – 1,6	10 – 30	5 – 7	1	1,2
1,5	1,0 – 1,6	50 – 70	6 – 9	1	2
2,5	1,6 – 2,4	70 – 90	6 – 9	1	2
3,0	1,6 – 2,4	90 – 120	7 – 10	1 – 2	2,3
4,0	2,4	120 – 150	10 – 15	2 – 3	4,3
5,0	2,4 – 3,2	120 – 180	10 – 15	2 – 3	4,3
6,0	3,2	150 – 200	10 – 15	3 – 4	4,3

8. PRIPOROČILA ZA VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO

Za varjenje z oplaščeno elektrodo priključimo na napravo le kabel z držalom elektrode in kabel za maso. Zaščitnega plina ne potrebujemo.

Mesto, kjer bomo pritrdirili masa spono, mora biti kovinsko čisto, da bo električni stik z varjencem dober. Vedno pritrdimo masa spono neposredno na varjenec, na napravi pa na " - " ali "+" priključek. Kabel z držalom elektrode priključimo na napravi na drugi prosti priključek. Način priključitve je odvisen od vrste elektrode, zato ta podatek običajno podaja proizvajalec na embalaži.

Sledеči podatki so važni:

- priporočeni varilni tok
- polariteta, priklop mase na " + " ali na " - " pol
- vrsta varilnega toka: izmenični, enosmerni ali oba

Varilni tok primeren za določen tip elektrode je vedno napisan na embalaži elektrod. Okvirna priporočila so podana tudi v spodnji tabeli.

Debelina materiala [mm]	< 1	2	3	4 – 5	6 – 12
Premer elektrode [mm]	1,5	2	3,2	3,2 – 4	4 – 5
Varilni tok [A]	20 – 40	40 – 50	90 – 110	90 – 130	160 – 200

9. VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje naprave obsega le osnovno čiščenje in pregled. Pred vsakim posegom ali pregledom moramo napravo obvezno izključiti iz omrežja. Prah in ostalo nečistočo očistimo s suho krpo ali izpihamo s stisnjениm zrakom. Plinsko in kontaktno šobo gorilnika očistimo in obrizgamo s silikonskim sprejem. Naprave ne smemo prestavljati z vlečenjem za gorilnik, prav tako gorilnika ne smemo lomiti ali kako drugače ostro zvijati, ker lahko poškodujemo vodilni vložek. Vse ostale posege v napravo lahko vrši le pooblaščen servis.

Vzdrževanje električnega dela naprave

Pred vsakim vzdrževalnim posegom najprej iztaknite priključni kabel iz vtičnice ali drugače popolnoma prekinite električno zvezo naprave z omrežjem.

Napravo vzdržujte čisto. Poskrbite, da zračni tok, ki ga ustvari ventilator, ne vleče skozi napravo kovinske prašne delce. Ti se zaradi elektrostatičnih sil usedajo na električnih komponentah in lahko tvorijo prevodne obloge.

Vsake tri mesece izpihajte notranjost naprave, še posebej: Regulacijsko, električno vezje, preklopna stikala, transformatorsko navitje, kontaktor, ventilatorske lopatice. Izpihavajte s suhim, čistim, nenaoljenim zrakom. Takoj po čiščenju privijte ponovno na napravo vse dele ohišja, da električni deli niso več nikomur dostopni.

Skrbno preglejte napravo in priključne kable pred vsako uporabo. Posebej preglejte priključni kabel. Ta ne sme biti nikjer poškodovan. Če je, ga je potrebno takoj zamenjati. Nepoškodovan mora biti tudi masa kabel in plašč gorilnika.

Vzdrževanje pogona žice in gorilnika

Pogon žice je v varilni napravi ena izmed najbolj obremenjenih komponent. Zato je predvsem v Vašem interesu spoštovanje sledečih navodil za vzdrževanje:

Zelo pomembno je, da teče žica od vstopa v pogon preko pogonskih kolesc, do izstopa iz pogona v popolnoma ravni osi.

Zelo je pomembno, da utor na pogonskem kolescu ustreza premeru žice, ki jo uporabljamo. Za jekleno žico in za nerjavno jeklo uporabljamo V – obliko utora, za Al – žico in za polnjeno žico uporabljamo U – obliko utora na pogonskih kolescih.

Zelo je pomembno, da prilagodimo pritisk zgornjega kolesca toliko, da žica ne spodrsava na pogonskem kolescu. Vendar pritisk naj ne bo prevelik, saj s tem po nepotrebnem obremenjujemo ležaj spodnjega kolesca.

Ko varilna žica drsi skozi pogon, se ustvarjajo opilki. Ti opilki letijo povsod okrog, tudi v ležaje kolesc. V ležajih kolesc delujejo ti opilki kot brusni papir. Ležaji kolesc so ponavadi iz brona ali iz sintranega materiala, torej precej mehkješi kot opilki. Zato se ležajne puše obrabljajo. Obrabljenе puše je potrebno zamenjati. To je potrošni material.

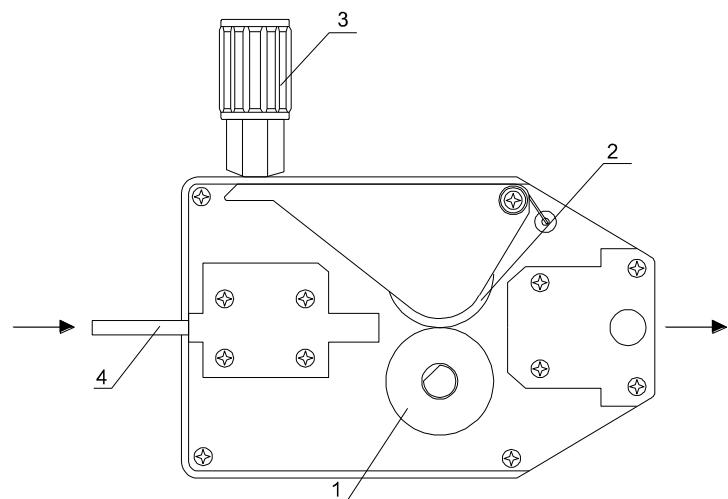
Zelo podaljšamo življenjsko dobo ležajnih puš in tudi drugih delov, če:

- Dnevno izpihamo, očistimo pogon, odstranimo opilke
- Vsaj enkrat tedensko namažemo z oljem ali z mastjo ležajne puše kolesc

S pogonom žice je povezan gorilnik. Pogon namreč rine varilno žico v gorilnik. Ker nosi varilna žica opilke tudi v gorilnik, v vodilni vložek, je trenje v gorilniku vedno večje. Pogon rine žico v gorilnik vedno težje, žica začne v pogonu spodrsavati. Običajno varilec v tem primeru poveča pritisk zgornjega kolesca v pogonu na žico. To je napačna rešitev in zmanjšuje trajanje ležajnih puš. Gorilnik je potrebno vsaj enkrat dnevno izpihati, žica mora teči skozi gorilnik z minimalnim uporom. Če je upor prevelik, je potrebno zamenjati vodilni vložek v gorilniku.

Vedno uporabljajte kontaktno šobo z enako oznako kot je žica. Iztrošeno zamenjajte.

Plinsko šobo vzdržujte brez obrizgov in jo očistite vsaj vsako uro dela, po potrebi tudi bolj pogosto. Priporočljivo je, da na plinsko šobo večkrat dnevno nanesemo zaščitno tekočino proti obrizgom.

Rezervni deli – pogon žice

Pogon žice : SSJ-29

Premer kolesc : 30 mm

Koda : 765 210

Poz. 1 Pogonsko kolesce

Poz. 2 Pritisno kolesce

Poz. 3 Nastavitev pritiska

Poz. 4 Uvodnica žice

Kolesce	Koda
V 0,6 - 1,0	765 184
V 0,8 - 1,0	765 185
U 0,8 - 1,0	765 186

10. TEHNIČNI PODATKI

	iMIG 210 multi
Omrežni priključek	230 / 240 V; 50 / 60 Hz
Varovalke, počasne	16 A
Varilni tok MIG	20 – 200 A
Varilni tok TIG	10 – 200 A
Varilni tok REO	20 – 185 A
Napetost prostega teka MIG	33 V
Napetost prostega teka TIG	5 V
Napetost prostega teka REO	75 V
Obremenilni količnik MIG [40°C]:	100% - 110 A 60% - 160 A 35% - 200 A
Obremenilni količnik TIG [40°C]:	100% - 110 A 60% - 160 A 40% - 200 A
Obremenilni količnik MMA [40°C]:	100% - 100 A 60% - 140 A 25% - 185 A
Premer varilne žice	0,6 mm – 1,0 mm (Fe)
Mehanska zaščita	IP 21
Razred izolacije	H
Hlajenje	AF
Mere: D x Š x V	795 x 540 x 700 mm
Teža	25 kg

11. GARANCIJA

1. Proizvajalec varilne opreme, Iskra Varjenje, d.o.o. daje za svoje proizvode garancijo za brezhibno delovanje naprav v trajanju 12 (dvanajst) mesecev od datuma nakupa, to je od datuma na računu. Račun je vedno obvezni sestavni del garancijskega zahtevka.
Trajanje garancijskega roka je s posameznim distributerjem za posamezne naprave lahko določeno tudi drugače.
2. Iskra Varjenje zagotavlja v času trajanja garancije brezplačno odpravo napak, ki so posledica napak v materialu ali v izdelavi.
Odprava napak se izvaja na sedežu proizvajalca ali v pooblaščenih servisnih delavnicih – spisek teh je v prilogi navodila za uporabo.
3. Ta garancijska izjava velja za področje Republike Slovenije.
4. Garancijska izjava ne krije sledečih popravil oziroma stroškov:
 - a) Kakršnekoli mehanske poškodbe.
 - b) V garancijo niso zajeti potrošni deli- gorilnik, pogonska kolesca, povezni paket, masa kabel, priključni kabel.
 - c) Garancija ne krije popravil, ki bi nastala z uporabo naprave v nasprotju z namenom uporabe, določenem v navodilu za uporabo.
 - d) Garancija ne krije napak, ki bi nastale z uporabo naprave, izven tehničnih podatkov, navedenih v navodilu za uporabo.
 - e) Garancija krije transportne stroške za prevoz naprave do servisne delavnice le, če je prevoz organiziran racionalno.
 - f) Ne krije stroškov za kilometrino, za čas prevoza ali drugih stroškov povezanih s transportom do serviserja.
 - g) Iskra Varjenje krije stroške obiska serviserja pri kupcu izključno v primeru, če je tako vnaprej dogovorjeno in s strani Iskra Varjenje potrjeno, vendar samo za konkretni primer, ob predložitvi ocene stroškov takega obiska.
 - h) Garancijska izjava ne krije napak, če so te posledica nestrokovnega priklopa montaže, nerednega vzdrževanja ali nepravilne uporabe naprave.
5. Iskra Varjenje se obvezuje odstraniti napako v roku 45 dni od prejema naprave na servis. Če to ni mogoče, se naprava zamenja z novo.
6. Brez računa za nakup naprave in potrjenega garancijskega lista, ni mogoče uveljavljati garancijskega zahtevka.
7. Iskra Varjenje se obvezuje zagotavljati servisne storitve in rezervne dele tudi po preteku garancijske dobe, najmanj do izteka življenjske dobe naprave, to je sedem let od datuma nakupa.

Ljubljana, februar 2013

Iskra Varjenje
Prokurist: M. Brajdih

GARANCIJSKI LIST

Prodajalec:

Izdelek:

Žig in podpis:

×××××××××

Tov. številka:

Datum prodaje:

×××××××××

REKLAMACIJE IN SERVIS:

ISKRA VARJENJE d.o.o.

*Stegne 21 C / I
1000 Ljubljana
TEL.: + 386 (01) 519 97 07
+386 (01) 511 13 01
Fax.: + 386 (01) 511 10 03*

SERVIS:

VAR-TECH

*Klemen Rozina s.p.
Loška 6
1270 Litija
Tel.: (01) 898 14 31 / GSM: 041 416 962*

GERMOVŠEK D.O.O.

*PE MARIBOR
Keleminova 26
2000 Maribor GSM: 041 696 551
Tel.: (02) 461 47 04 / Fax: (02) 461 47 05*

ELEKTRONIKA

VARILNE TEHNIKE d.o.o.
*Jezerska 41
4000 Kranj
Tel.: (04) 204 16 20*

GERMOVŠEK D.O.O.

*PE MURSKA SOBOTA
Cankarjeva 14
9000 Murska Sobota
Tel.: in Fax: (02) 521 12 50*

VARIKON d.o.o.

*Ljubgojna 1b
1354 Horjul
Tel.: (01) 750 01 30*

VARESI Varilno rezalni sistemi, d.o.o.

*Prušnikova 73
1210 Ljubljana – Šentvid
Tel.: (01) 505 75 81
GSM: 040 644 548*

ELEKTROMECHANICA

*Kofol Aljoša s.p.
Dolenja Trebuša 67
5283 Slap ob Idriji
Tel.: (05) 380 50 36 / GSM: 041 616 010*

ELEKTROMECHANICA

KRAMARIČ d.o.o.
*Ulica Pod gozdom 37
8340 Črnomelj
Tel.: (07) 305 17 25 / GSM: 041 646 786*

MARINCOM d.o.o.

*Pot k mlinu 9 - 11
2000 Maribor
Tel.: (02) 613 18 97 / GSM: 041 854 065*