

Navodilo za uporabo  
Uputa za rukovanje

# Xenta 250 TC



EN 60 974 - 1  
EN 60 974 - 10



Spoštovani kupec,  
Zahvaljujemo se Vam, ker ste se odločili za nakup naše varilne naprave.  
Prosimo Vas, če lahko zaradi varne uporabe in zaradi brezhibnega  
delovanja naprave pozorno preberete ta navodila. Še posebno dosledno  
upoštevajte navodila za varno delo.

Poštovani kupac,  
Zahvaljujemo se Vam, što ste se odlučili za kupovinu našega aparata.  
Molimo Vas, da u Vašem interesu i u interesu sigurnog rukovanja prije  
priključenja aparata pročitate ovu uputu za rukovanje.

## Iskra

**VARJENJE ●**

Iskra VARJENJE d.o.o.  
Stegne 21-C/1  
1000 Ljubljana / Slovenija

Tel.: +386 1 511 13 01  
Fax: +386 1 511 10 03  
E-mail: [info@iskra-varjenje.si](mailto:info@iskra-varjenje.si)  
<http://www.iskra-varjenje.si/>

Iskra VARJENJE, d.o.o.  
Stegne 21-C/1  
1000 Ljubljana

Na osnovi Zakona o splošni varnosti proizvodov, Ur. list Republike Slovenije št. 23/1999, na osnovi Pravilnika o elektromagnetni združljivosti, Ur. list Republike Slovenije št. 132/2006 in na osnovi Odredbe o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Ur. list Republike Slovenije št. 27/2004 izdajamo sledečo

### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

V imenu podjetja Iskra Varjenje, Ljubljana, kot dobavitelja, izjavljam, da so sledeče varilne naprave:

- Xenta 250 TC

izdelane v skladu s sledečimi predpisi:

1. Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, Ur. l. R. S. št. 27/2004 (Nizkonapetostna direktiva, 2014/35/ES)
2. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, Ur. l. RS št. 132/2006  
(Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30 ES)

Naprave so preizkušene po sledečih standardih: SIST EN 60 974-1  
SIST EN 60 974-10

Kakršen koli poseg nepooblaščenih oseb na napravi navedeni zgoraj, pomeni ničnost te izjave.

Ljubljana, 04.04.2018

Iskra Varjenje  
Direktor  
Marjan BRAJDIH, univ.dipl.ing.

### **EU IZJAVA O KONFORMITETU**

Poduzeče Iskra Varjenje, Stegne 21-C/1, 1000 Ljubljana, Slovenija, proizvočač aparata za zavarivanje i rezanje, izjavljuje, da su aparati tipa:

- 250 TC

konstruirani i izrađeni skladno sa slijedećim propisima:

1. Direktiva niskog napona, (Low Voltage) 2014/35/EEC
2. Direktiva za elektromagnetne smetnje (EMC) 2014/30 EEC

Aparati su bili konstruirani i proizvedeni i ispitani na osnovu sljedećih standarda:

EN 60 974-1

EN 60 974-10

Bilo kakav zahvat na aparatu ili promjena namijena njegove upotrebe bez suglasnosti Iskra Varjenje poništavaju vernošću gornjeg konformiteta.

Ljubljana, 04.04.2018

Iskra Varjenje  
Direktor  
Marjan BRAJDIH, univ.dipl.in

## Kazalo

<b>1. NAVODILA ZA VARNO DELO .....</b>	<b>1</b>
ZAŠČITA VARILCA .....	1
NEVARNOST POŽARA .....	2
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA TOKA.....	2
POSEBNA OPORIZILA ! .....	3
<b>2. NAMEN UPORABE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO (REL).....</b>	<b>4</b>
<b>1. UPUTSTVO ZA SIGURAN RAD .....</b>	<b>5</b>
ZAŠTITA ZAVARIVAČA.....	5
OPASNOST OD POŽARA .....	6
OPASNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE.....	6
POSEBNA UPOZORENJA! .....	7
<b>2. NAMJENA UPOTREBE .....</b>	<b>8</b>
<b>3. PRIPREMA ZA ZAVARIVANJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM (REL) .....</b>	<b>8</b>
<b>4. ČELNA PLOŠČA/ ČEONA PLOĆA .....</b>	<b>9</b>
<b>5. TEHNIČNI PODATKI/ TEHNIČKI PODACI.....</b>	<b>10</b>
<b>6. ELEKTRIČNA SHEMA/ ELEKTRIČKA ŠEMA.....</b>	<b>11</b>
<b>7. GARANCIJSKA IZJAVA.....</b>	<b>12</b>



## 1. NAVODILA ZA VARNO DELO

**Napravo čuvajte pred otroci!**

**Pred varjenjem preverite, če je zadoščeno predpisom in navodilom za varno delo.**

### Zaščita varilca



Varilec naj bo med varjenjem oblečen v delovno obleko iz težko gorljivih vlaken. Obleka naj bo suha, čista in ne preveč ohlapna, brez izrezov. Varilec naj nosi visoke zaprte čevlje, rokavice in pokrivalo. Ima naj usnjen predpasnik in zaščitno masko.

Pozor:

- Obleke iz umetnih vlaken niso primerne
- Nizki čevlji niso primerni
- Kratke rokavice niso primerne



Pri varjenju nastajajo močni UV-žarki. Ti lahko ožgejo nepokrite dele telesa. Ožgejo tudi osebe, ki so v bližini varilca!

Zaščitna stekla na maski naj bodo številke 10 - 15 po DIN 4647.

Ne glejte naravnost v električni oblok, nastopi lahko nevarnost trenutne zaslepitve. Varite le takrat, ko je kaka druga oseba v bližini. V slučaju poškodbe Vam lahko nudi prvo pomoč!

Osebe v bližini varilca morajo upoštevati gornja navodila!

Delovna mesta naj bodo ločena z zaveso.



V prostorih kjer varimo, mora biti dovolj zračno.

Zaželeno je odsesavanje.

Strupeni plini nastajajo posebno takrat, ko varimo material, ki je galvansko prevlečen z drugimi kovinami ali material z ostanki čistilnih sredstev.

## Nevarnost požara



Upoštevajte sledeča navodila:

- Odstranite gorljive materiale v krogu 5 m od mesta varjenja.
- Kadar to ni mogoče, pokrijte te materiale s pregrinjali ali s kovinskimi deli.
- Odprtine, razpoke in drugo lahko zadrži iskre; če je mogoče, jih zakrijte.
- Pripromočki za gašenje naj bodo na dosegu roke.
- Zaradi prevajanja toplotne pri varjenju pride lahko do požara tudi na pokritih delih.
- Po varjenju še večkrat preglejte prostor, kjer ste varili.
- Nikoli ne varite na posodah z vnetljivimi tekočinami, še manj pa na posodah, kjer so bile vnetljive tekočine!

Jeklenke z zaščitnim plinom moramo čuvati pred mehanskimi poškodbami (prevračanje) in pred veliko vročino (največ 50° C). Prav tako čuvajte jeklenke pred zmrzaljo.

Ne postavljajte na napravo prevelikih jeklenk, prevrnejo lahko varilno napravo!

## Nevarnost električnega toka



Zaradi nevarnosti omrežne napetosti upoštevajte spodnja navodila:

- Napravo lahko priključite le na omrežje z zaščitnim kontaktom.
- Varovalka mora biti take moči, kot je navedena v tehničnih podatkih naprave.
- Obvezno mora biti varovalka počasna.
- Takoj zamenjajte poškodovane dele gorilnika, masa kabla ali poškodovan omrežni priključek.
- Zamenjavo delov na omrežju, zamenjavo priključnega kabla lahko izvede le za to pooblaščena oseba.
- Gorilnika ne držite »pod roko« ali drugače ovitega okrog telesa. Pri daljših prekinovah dela, izključite napravo.
- V slučaju kakršnekoli nesreče, takoj izvlecite vtič.
- Maso dobro pritrdite na varjenec. Ne uporabljajte cevi ali drugih podolgovatih delov kot vodnik za maso!
- V nobenem slučaju ni dovoljeno uporabiti ničelnih vodnikov v omrežnem priključku kot vodnik za fazo.
- Varilni tok ne sme v nobenem primeru imeti povezave z omrežnim tokokrogom.

Ohišje naprave je ozemljeno, zato spone za varjenje ne odlagajte na ohišje naprave. Varjenec naj bo ločen od potenciala zemlje oziroma od ničelnega vodnika.

Z napravo je dovoljeno variti v območju povečane električne nevarnosti, vendar je mogoče le z gorilnikom delati v takem prostoru.

Prostor s povečano električno nevarnostjo je ozek prostor z drugimi električnimi vodniki, vroč ali vlažen prostor. Ozek prostor je tisti, kjer so razdalje med stenami manjše od 2 m. K temu sodi tudi težak položaj varjenja (ležeč, klečeč,...).

### Posebna opozorila !



- V prostorih z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali ni dovoljeno variti.
- Ni dovoljeno variti na posodah, v katerih so bili plini, tekočine, olja, barve.
- Zahtevnejše varjenje (tlačne posode, nosilne konstrukcije,...) lahko varijo le varilci z atestom.
- Osebe z vgrajenim srčnim vzpodbujevalcem (Pacemaker) se morajo pred varjenjem obvezno posvetovati s svojim zdravnikom.
- Pri varjenju po TIG – AC postopku je ropot večji kot 85 db(A). Zato naj delavec obvezno nosi med varjenjem glušnike na ušesih.

## 2. NAMEN UPORABE

Xenta inverterski izvori varilnega toka, so namenjeni izključno varjenju z oplaščenimi elektrodami (MMA ali REO postopek). Dovoljena je uporaba vseh elektrod do premera navedenega v tehničnih podatkih. Način priključitve elektrode na " + " ali na " - " pol je določen na embalaži elektrod – določi ga proizvajalec elektrod.

Obremenjevanje naprave je dovoljeno v skladu s tehničnimi podatki v tem navodilu. Noben drugi način uporabe naprave ni dovoljen. V primeru odstopanja od namena uporabe in od tehničnih podatkov, lahko pride do poškodbe naprave ali do nevarne situacije za varilca. Napak na napravi, ki nastanejo v okoliščinah izven določil tega navodila, garancija ne krije.

## 3. VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO (REO)

Vključimo napravo s stikalom (Poz.1). Gumb (Poz. 5) regulira tok. Napravo priključimo na varjenec s pomočjo priloženih varilnih kablov. Mesto, kjer bomo pritrdirili masa spono, mora biti kovinsko čisto, da bo stik z varjencem električno dober. Vedno pritrdirimo masa spono naravnost na varjenec, na napravi pa na " + " ali na " - " pol odvisno od navodil proizvajalca elektrod. Kabel z držalom elektrode priključimo na napravi na " + " ali " - " pol. V držalo elektrode vstavimo elektrodo. Zgornja dovoljena dimenzija je napisana v tehnični specifikaciji. Ob preobremenitvi naprave bo termično stikalo izklopilo napravo. Če se to zgodi, pustite napravo vključeno, da jo ventilator hladi. Ko ugasne lučka (Poz. 6), napravo lahko ponovno normalno uporabljate.

**Pozor!** Pred varjenjem vedno upoštevajte navodila za varjenje, ki jih daje proizvajalec elektrod. Ta navodila so vedno natisnjena na embalaži elektrod.

### Arc force – prilagajanje varilne karakteristike:

Varilna karakteristika naprave za varjenje z oplaščenimi elektrodami ima določeno obliko, odnos med tokom in napetostjo. S funkcijo "Arc force" lahko karakteristiko spremenimo tako, da se ob znižanju napetosti tok poveča. S tem omogočimo varjenje – odgorevanje elektrode tudi pri nižji napetosti in posledično večjo prodornost v zvar.

Na profesionalnih napravah je jakost funkcije "Arc force" oz. tok mogoče nastavljati ročno, po varilčevih oz. tehnologovih zahtevah. "Arc force" nastavljamo z gumbom (3).

Sledеči podatki so važni:

- priporočeni varilni tok
- polariteta, priklop mase na " + " ali na " - " pol
- vrsta varilnega toka: izmenični, enosmerni ali oba

## 1. UPUTSTVO ZA SIGURAN RAD

**Aparat čuvati pred djecom!**

Prije zavarivanja provjerite, da li je udovoljeno propisima i uputstvu za siguran rad.

### Zaštita zavarivača



Za vrijeme zavarivanja zavarivač treba biti obućen u radno odijelo iz teško gorivih vlakana. Odjeća mora biti suha, čista i ne previše mlohava, bez izreza.

Zavarivač bi morao nositi visoke zatvorene cipele, rukavice i kapu. Također treba nositi kožnu pregaču i zaštitnu masku.

Pažnja:

- Odjeća od umjetnih vlakana nije podesna
- Niske cipele nisu podesne
- Kratke rukavice nisu podesne



Kod zavarivanja nastaju jake UV ( ultravioletne ) zrake, koje mogu opeći nepokrivene dijelove tijela, kao i osobe koje se nalaze u blizini zavarivača!

Zaštitna stakla na maski trebaju biti br. 10 - 15 po DIN 4647.

Ne gledajte direktno u električni luk, bez zaštitne maske, jer postoji opasnost da dođe do trenutnog zasljepljenja. Zavarujte uvjek u blizini neke osobe, tako da vam u slučaju nesreće, može odmah priskočiti i pružiti prvu pomoć!

Osobe koje se nalaze blizini zavarivača moraju poštivati gornje uputstvo!

Zavarivačka radna mjesta trebaju biti ograđena sa zaštitnom zavjesom.



Prostorija gdje se zavaruje, mora biti dovoljno zračna.

Poželjno je odsisavanje dima.

Kod zavarivanja nastaju otrovni plinovi posebno onda, ako zavarujemo materijale, koji su galvanski presvućeni sa drugim matalima ili materijalima od ostataka sredstava za čišćenje .

## Opasnost od požara



Kako bi se smanjila opasnost od požara poštivajte slijedeća uputstva:

- Odstranite gorljive materijale u krugu 5 m od mesta zavarivanja.
- Ako to nije moguće, pokrijte ih sa podesnim pokrivačem ili sa metalnim dijelovima.
- Otvori, pukotine i slično zadržavaju iskre, pa ih treba pokriti.
- Sredstva za gašenje požara moraju biti na doseg ruke.
- Zbog provođenja topline kod zavarivanja može doći do požara i na pokrivenim dijelovima.
- Po završetku zavarivanja više puta prekontrolirajte mjesto gdje ste zavarivali.
- Nikada ne zavarujte na posudama sa zapaljivim tekućinama, kao i na posudama, gdje su bile zapaljive tekućine!

Čelične boce sa zaštitnim plinom moramo čuvati od mehaničkih oštećenja ( prevrtanje ), previsoke temperature (maks. 50°C), a isto tako i od niskih temperatura.

Ne stavljamte na aparat prevelike odnosno preteške čelične boce! Mogu prevrnuti čitavi aparat!

## Opasnost od električne struje



Pažnja, opasnost po životu!

- Aparat trebamo priključiti na mrežu sa zaštitnim kontaktom.
- Osigurač mora biti takve snage kakva je navedena u tehničkim podacima aparata.
- Obavezno mora biti spori osigurač.
- Oštećene dijelove gorionika, masa kabla ili mrežnog priključka, odmah zamjeniti.
- Zamjenu oštećenih dijelova na mrežnom priključku i mreži, smije vršiti samo za to ovlaštena osoba.
- Nije dozvoljeno ovijanje gorionika oko ruke ili tijela. Kod dužih prekida zavarivanja treba isključiti aparat.
- U slučaju bilo kakve nesreće treba izvući utikač iz utičnice.
- Masu dobro pričvrstite uz predmet zavarivanja. Nije dozvoljeno korištenje cijevi ili neke druge dijelove kao vodič za masu, već samo kliješta za masu!
- Ni u kojem slučaju nije dozvoljeno korištenje nul vodiča za mrežni priključak, nego vodič za fazu.
- Zavarivački strujni krug ne smije ni u kojem slučaju biti povezan sa mrežnim strujnim krugom.

Kućište uređaja je uzemljeno, pa nije dozvoljeno odlaganje kliješta za zavarivanje na kućište aparata.

Predmet zavarivanja treba biti odvojen od potencijala zemlje odnosno od nul vodiča.

Sa aparatom je dozvoljeno zavarivati u području povećane električne opasnosti, ukoliko je sa gorionikom moguće raditi u takvom prostoru.

Prostor sa povećanom električnom opasnošću je uzak prostor sa drugim električnim vodičima, vruć ili vlažan prostor. Uzak prostor je tada, kada su razdaljine između stijena manje od 2 m. Tu spadaju i težki položaji zavarivanja (ležeći, klečeći, ... ).

### Posebna upozorenja!



- U prostorima sa zapaljivim ili eksplozivnim materijalima nije dozvoljeno zavarivanje.
- Nije dozvoljeno zavarivanje na posudama u kojima su bili plinovi, tekućine, ulja ili boje.
- Zahtjevnija zavarivanja ( tlačne posude, noseće konstrukcije, ... ) trebaju zavarivati zavarivači sa atestom.
- Osebe sa ugrađenim stimulatorom srca (Pacemaker) prije zavarivanja obavezno konzultirati se sa svojim liječnikom.
- Kod zavarivanja po TIG – AC postupku buka na okolinu je veća od 85 db(A). Zbog toga radnik mora da nosi glušnike za vreme zavarivanja.

## 2. NAMJENA UPOTREBE

Xenta inverterski izvori namjenjeni su izključivo za varjenje oplaštenom elektrodom (REL postupak). Dozvoljeno je upotreba svih vrsta elektroda do dia. navedenog u tehničkoj specifikaciji. Način prikључenja elektrode na " + " ili " - " pol označen je na embalaži elektrode.

Opterećenje aparata dozvoljeno je prema tehničkim podacima u ovim uputama.

Drugi način upotrebe aparata nije dozvoljen. U slučaju namjene upotrebe aparata, koja je izven namjene upotrebe i od tehničkih podataka, može se desiti, do dođe do kvara aparata ili do nevarne situacije za varioca. Oštećenja, koja su posledica okolnosti koja su izvan ovog uputstva, garancija ne važi.

## 3. PRIPREMA ZA ZAVARIVANJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM (REL)

Aparat možemo priklučiti pomoću standardiziranog priklučka sa uzemljenjem ili direktno: crveno - zelena žica je uzemljenje. Električni priklučak mora biti obavezno osiguran sa sporim osiguračima. Uključite aparat sa prekidačem ( Poz.1). Sa potenciometrom ( Poz.5) namjestite odgovarajuću struju zavarivanja.

Priklučite masa priklučak na " - " pol ili na " + " pol na aparatu, a drugi kraj masa kabla na predmet zavarivanja.

Priklučite držać elektrode na " + " pol ili na " - " pol. Stavite obloženu elektrodu u držać elektrode.

Električni luk uspostavite tako, da sa elektrodom dotaknete predmet zavarivanja. Nakon uspostavljanja električnog luka, održavajte proces zavarivanja sa odgovarajućim razmakom elektrode od predmeta zavarivanja koju treba držati pod uglom oko  $60^\circ$ . Maksimalni ø elektrode definiran je u tehničkoj specifikaciji. Ako dođe do preopterećenja aparata, aparat će automatski prestati raditi, upali se signalna dioda na aparatu (Poz.6). Kad se to desi, nemojte izključiti aparat, da se može hladiti. Kad dioda ugasi, možete nastaviti sa radom.


### Podešavanje "Arc force":

"Arc force" (3) dodatak je struci zavarivanja (3) koji pomože gorenju elektrode kod niskog napona zavarivanja. To znači, kad zavarivač elektrodom prodire u zavar smanji se napon zavarivanja i aparat pojača struju, da je zavarivanje još moguće.

**Pažnja!** Pridržavajte se preporuka proizvođača elektroda:

- jačina struje
- način priklučenja – polariteta: priklučenje mase na " + " ili na " - " pol
- vrsta struje zavarivanja: naizmenični, jednosmerni ili oba

#### 4. ČELNA PLOŠČA/ ČEONA PLOĆA

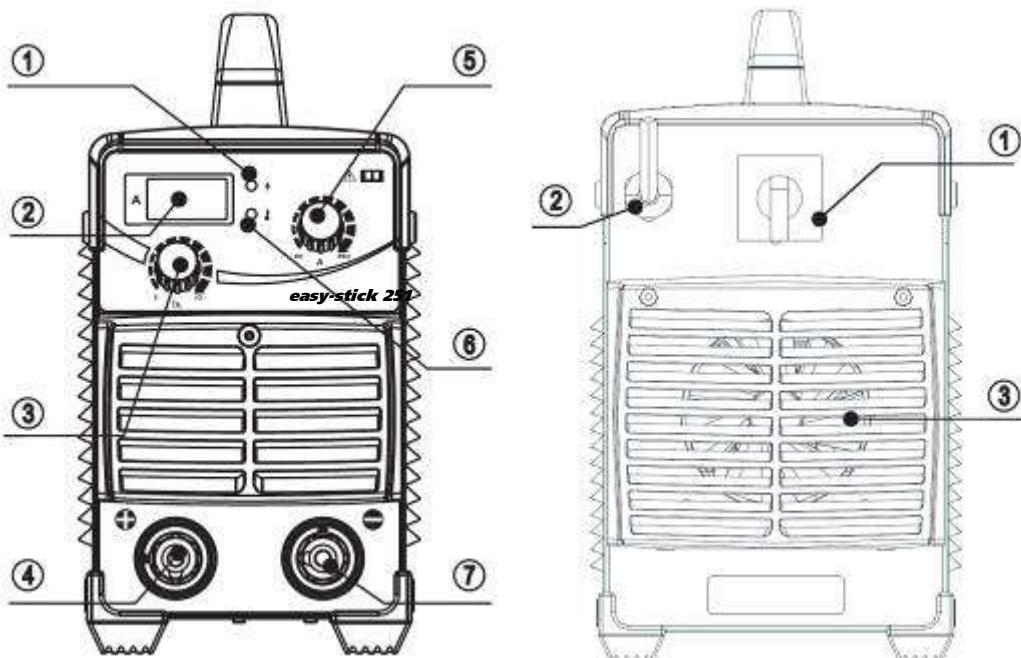

Sprednja stran:

- 1..... LED – zelena, označba vklopa /  
LED – zelena za uključenje aparata
- 2..... Prikazovalnik varilnega toka in nastavitev varilnega toka /  
Displej za struju zavarivanja
- 3..... Nastavitev toka „Arc force“ /  
Podešavanje „Arc force“ struje
- 4..... Varilni priključek " + " pol /  
Priključak za struju zavarivanja " + " pol
- 5..... Nastavitev varilnega toka /  
Potenciometar za izbor struje zavarivanja
- 6..... LED – oranžna, označba pregretja /  
LED – narančasta za pregrijanje aparata
- 7..... Varilni priključek " - " pol /  
Priključak za struju zavarivanja " - " pol


Zadnja stran:

- 1..... Vklopno stikalo /  
Prekidač za uključenje
- 2..... Priključni kabel – zadaj
- 3..... Ventilator

## 5. TEHNIČNI PODATKI/ TEHNIČKI PODACI

Tip	Xenta 250 TC
Nazivna priključna napetost/	3x400 V
Nazivni priključni napon	50/60 Hz
Varovalke/	16 A
Osigurači	
Priključni tok maks./	14,0 A
Priključna struja maks.	
Mehanska zaščita/	IP 23
Mehanička zaštita	
Napetost prostega teka/	60 V
Napon praznog hoda	
Obremenilni količnik/	125 A 100%
Količnik opterečenja	160 A 60 %
	250 A 25%
Varilni tok/	
Struja zavarivanja	20 A – 250 A
Elektroda Ø maks.	5,0 mm
Dolžina/	502 mm
Dužina	
Širina/	
Širina	218 mm
Višina/	
Visina	386 mm
Teža/	
Težina	14 kg

## 6. ELEKTRIČNA SHEMA/ ELEKTRIČKA ŠEMA

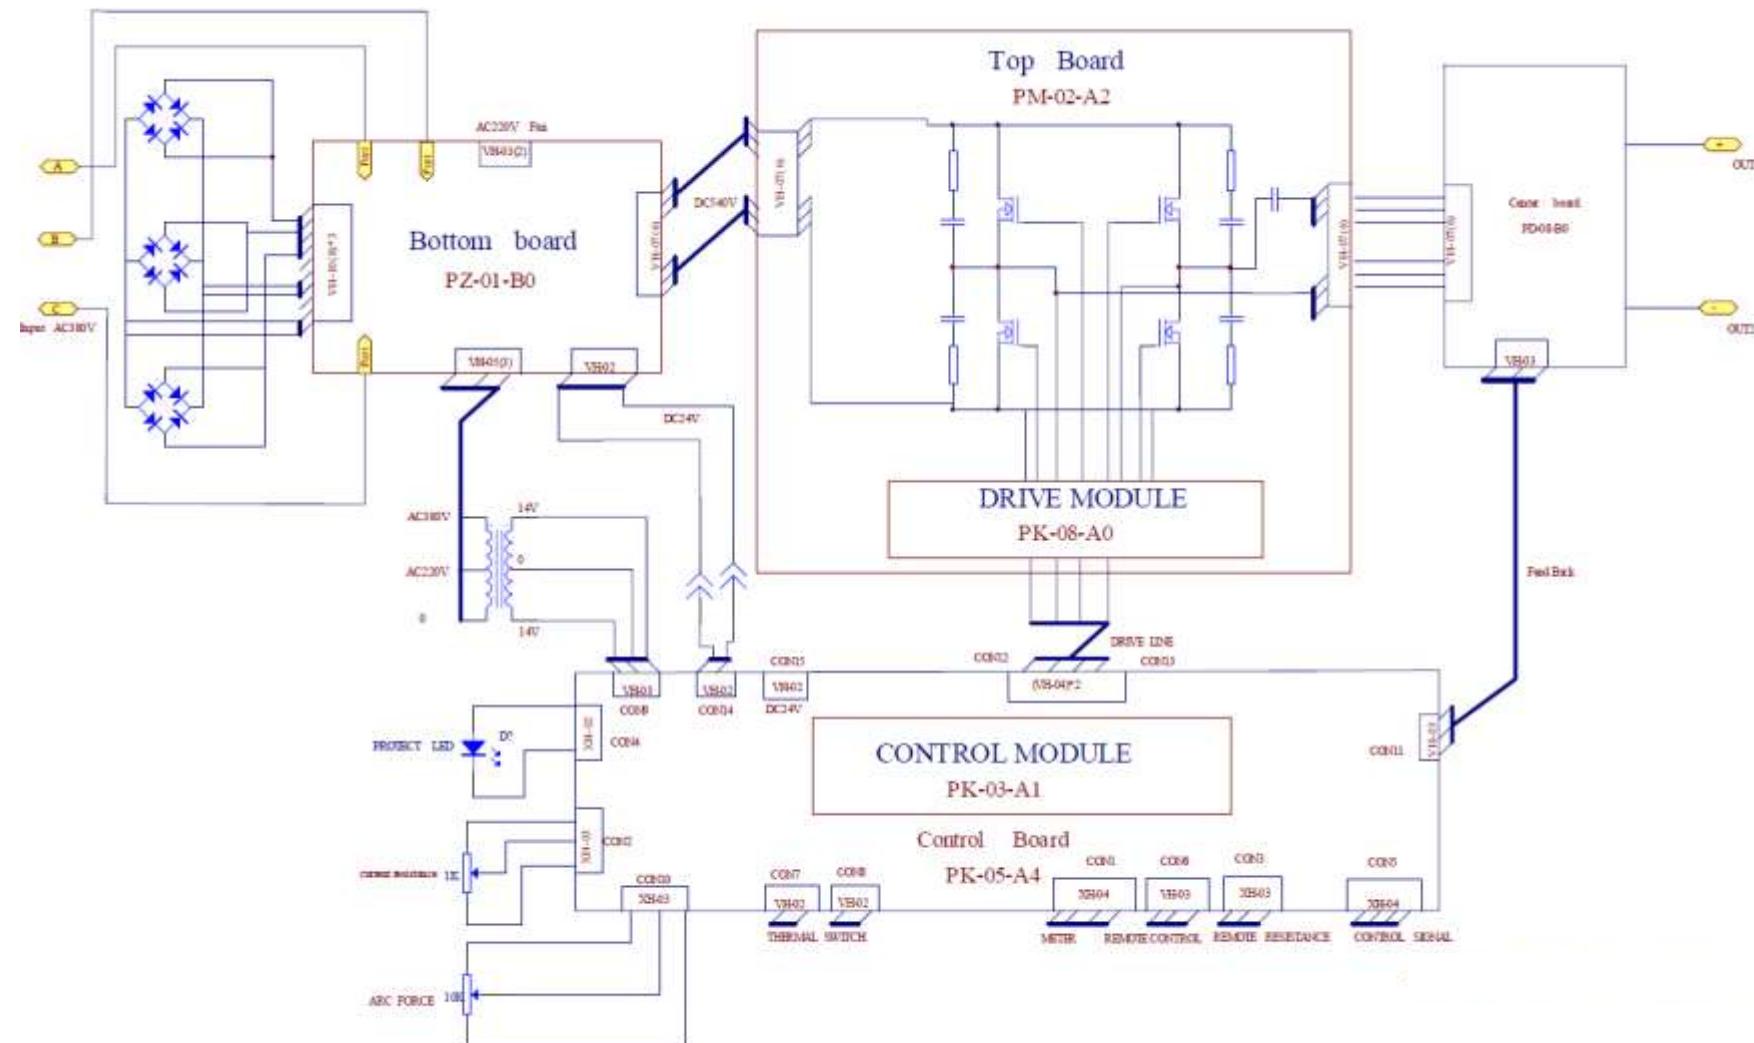

\*\*\*\*\*

## 7. GARANCIJSKA IZJAVA

\*\*\*\*\*

### SLO

1. Za kupljeni proizvod dajemo 12 mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa.
2. V času garancije jamčimo brezplačno odpravo napak, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi.
3. Garancija ne velja za okvare, ki so posledica nestrokovne montaže, nestrokovnega in nerednega vzdrževanja, nepravilne uporabe ali okvare nastale med transportom.
4. Obvezujemo se odpraviti okvaro oz. pomanjkljivost na proizvodu najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave okvare, v nasprotnem primeru bomo proizvod nadomestili z novim.
5. Reklamacije rešujemo le na osnovi garancijskega lista. Obvezno mora biti na njem datum prodaje in žig prodajalca.
6. Za izdelek je preskrbljen servis in nadomestni deli v garancijskem roku.
7. Obvezujemo se zagotavljati servis in rezervne dele še najmanj tri leta po izteku garancijskega roka.
8. Gorilnik, deli gorilnika, povezni paket med varilnim izvorom in podajalno omarico "**so izključeni iz garancijskih obveznosti dobavitelja**".

---

### HR

1. Za kupljeni proizvod dajemo 12 mjesecno jamstvo, koja vrijedi od dana kupnje.
2. Za vrijeme trajanja jamstva jamčimo besplatni popravak kvarova koji su posljedica greške u materialu ili izradi.
3. Jamstvo ne vrijedi za kvarove, koji su posljedica nestručne montaže, nestručnog i neredovitog održavanja, nepravilnog korištenja ili kvarova nastalih u transportu.
4. Obavezujemo se popraviti kvar na proizvodu u roku od 45 dana od dana prijave, a ukoliko to ne učinimo proizvod ćemo zamjeniti novim.
5. Reklamacije rješavamo na temelju jamstvenega lista. Obavezno na njemu mora biti datum prodaje i žig prodavaoca.
6. Za proizvod je u vremenu jamstvenog roka osiguran servis i rezervni dijelovi.
7. Obavezujemo se osigurati servis i rezervne dijelove u vjeku trajanja proizvoda 7 godina od prodaje istog modela.
8. Gorionik, dijelovi gorionika, povezni kabel između aparata i komandnog orarića, "**izključeni su iz jamstvenih obaveza dobavljača**".

---

### SR

1. Za kupljeni proizvod dajemo 12 mesečnu garanciju, koja važi od dana kupovine.
2. Za vreme trajanja garancije garantujemo besplatnu popravku kvarova koji su posledica greški u materijalu ili izradi.
3. Garancija ne važi za kvarove, koji su posledica nestručne montaže, nestručnog i neredovnog održavanja, nepravilnog korišćenja ili kvarova nastalih u transportu.
4. Obavezujemo se da kvar popravimo za 45 dana od dana prijave, a ako to nije moguće aparat ćemo zameniti novim.
5. Reklamacije rešavamo uz prilogu garantnog lista i računa o kupovini, koji moraju biti overeni pečatom prodavca sa datumom na garanciji i računu.
6. U garantnom roku je osiguran servis i rezervni delovi.
7. Obavezujemo se da ćemo obezbediti servis i rezervne delove najmanje tri godine po izteku garantnog roka.
8. Gorionik, delovi gorionika, povezni kabel između aparata i komandnog ormarića, "**su izključeni iz garantnih obaveza dobavljača**"

Servisiranje v Sloveniji:

**G A R A N C I J S K I   L I S T**

Prodajalec: .....

Izdelek: .....

Žig in podpis: .....

Tov. številka: .....

× × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × ×

**REKLAMACIJE IN SERVIS:**

**ISKRA VARJENJE d.o.o.**

*Stegne 21 C / I  
1000 Ljubljana  
TEL.: + 386 ( 01 ) 519 97 07  
+386 ( 01 ) 511 13 01  
Fax.: + 386 ( 01 ) 511 10 03*

**SERVIS:**

**VAR-TECH**

*Klemen Rozina s.p.  
Loška 6  
1270 Litija  
Tel.: (01) 898 14 31 / GSM: 041 416 962*

**ELEKTRONIKA**

**VARILNE TEHNIKE d.o.o.**  
*Jezerska 41  
4000 Kranj  
Tel.: (04) 204 16 20*

**VARIKON d.o.o.**

*Ljubgojna 1b  
1354 Horjul  
Tel.: (01) 750 01 30*

**ELEKTROMECHANICA**

*Kofol Aljoša s.p.  
Dolenja Trebuša 67  
5283 Slap ob Idrijci  
Tel.: (05) 380 50 36 / GSM: 041 616 010*

**MARINCOM d.o.o.**

*Pot k mlinu 9 - 11  
2000 Maribor  
Tel.: (02) 613 18 97 / GSM: 041 854 065*

**GERMOVŠEK D.O.O.**

*PE MARIBOR  
Keleminova 26  
2000 Maribor                   GSM: 041 696 551  
Tel.: (02) 461 47 04 / Fax: (02) 461 47 05*

**GERMOVŠEK D.O.O.**

*PE MURSKA SOBOTA  
Cankarjeva 14  
9000 Murska Sobota  
Tel.: in Fax: (02) 521 12 50*

**VARESI Varilno rezalni sistemi, d.o.o.**

*Prušnikova 73  
1210 Ljubljana – Šentvid  
Tel.: (01) 505 75 81  
GSM: 040 644 548*

**ELEKTROMECHANICA**

**KRAMARIČ d.o.o.**  
*Ulica Pod gozdom 37  
8340 Črnomelj  
Tel.: (07) 305 17 25 / GSM: 041 646 786*

**ELEKTRO PRISELAC**

**JOŽE PRISELAC S.P.**  
*Drska 64  
Novo mesto  
Tel.: 031 651 760*

Servisiranje na Hrváškem:

**SERVIS:**

**SIGMAT d.o.o.**

Gromačnik 35  
35000 Slavonski Brod  
Tel.: 035 465 459

**STROJOPROMET ZAGREB**

Zagrebačka 6  
10292 Šenkovec  
Tel.: 01/3496-444

**TROSKA**

Pilinka 51A  
10251 HRVATSKI LESKOVAC  
Tel.: 01/6578210

**BIERRE - ELECTRO**

Plješivička 4  
51000 Rijeka  
Tel.: 05/1630-090 ili 05/1630-072

**VAR-TEH**

Rakitska c. 129  
10437 Rakitje  
Tel.: 01/3364-716

**ELEKTROMETAL d.d.**

Martina Divalta 328  
31000 Osijek  
Tel.: 031 501 047

**BANKO d.o.o.**

Dubrovačka 19  
21000 Split  
Tel.: 021 540 010 ili 021 540 016

**ELEKTRO**

Puntera 1/B  
52207 Barban  
Tel.: 05/2567-815

**CONSTRUO-MAT d.o.o.**

Naselje Čaplja 4/46  
35000 Slavonski Brod  
Tel.: 035 272 445 Gsm: 098 703 753

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**JAMSTVENI L I S T**

Prodavac: .....

Proizvod: .....

Šifra: .....

Tvor. broj: .....

Žig i podpis: .....

Datum prodaje: .....

Servisiranje v Srbiji:

**SERVIS: SRBIJA**

**ECOMEX**

Rudera Boškovića 17

34000 KRAGUJEVAC

Tel.: 034/368-008 GSM: 063 102 7197

**ECOMEX**

Španskih boraca 22 D - E

11000 BEOGRAD

Tel.: 011/31-31-598; 30-16-309

**ECOMEX**

Slobodana Jovanovica 3

21000 NOVI SAD

Tel.: 021/67-91-777

**ECOMEX**

Bul. Oslobođilaca 86

32103 ČAČAK

Tel.: 032/350-350 ; Servis Tel.: 032/232 506

**KOSA TRADE**

NOVOSADSKI PUT 30

21203 VETERNIK-NOVI SAD

Tel.: 021 824 701; 824 542

**SERVIS: SCG**

**NIVEL d.o.o.**

Ul. 27 Mart b.b.

81000 Podgorica

Tel.: 81 640 666

**ECOMEX**

Jugovićeva 41

18000 NIŠ

Tel.: 018/515-341 GSM: 064 146 6495

**ECOMEX**

Užičkih heroja 27

31000 UŽICE

Tel.: 031/562-755 GSM: 064 343 9036

**ECOMEX**

Jefimijina 35

37000 KRUŠEVAC

Tel.: 037/457-971 GSM: 063 775 1495

**AQUA EL-MONT**

22. AVGUSTA Br. 36

21209 BUKOVAC-NOVI SAD

Tel.: 021 825 316; 825 416

**SREVIS: MAKEDONIJA**

**ISKRA COMPACT**

Ul. Bojmija 1

1000 Skopje

Tel.: 02 246 26 26

**ISKRA ATG**

Ulica Kole Nedelkovski br.22

1000 Skopje

Tel.: 02 311 83 33

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## G A R A N T N I   L I S T

Prodavac: .....

Proizvod: .....

Šifra - TIP: .....

Fabr. broj: .....

Žig i podpis: .....

Datum prodaje: .....

